

## ไดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัด 3 ทิศทาง

Three component strain gage based dynamometer

นฤทธิ์ คชฤทธิ์<sup>1</sup>

## บทคัดย่อ:

โครงการนี้ อธิบายถึงการออกแบบและสร้างไดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัดใน 3 ทิศทางสำหรับงานกัด โดยมีส่วนประกอบใช้วัดแรงเป็นแบบวงแหวนแปดเหลี่ยม ใช้สเตรนเกจแบบค่าความต้านทานแผ่นโลหะบาง ติดบนส่วนของวงแหวนที่จัดวางในทิศทางที่ให้ค่าสัญญาณสอดคล้องกับทิศทางของแรงที่มากกระทำ สัญญาณที่วัดได้จะถูกขยายและแปลงจากอนาล็อกเป็นดิจิทัล และประมวลผลโดยชุดจัดเก็บข้อมูล PCD-300A (Kyowa) นำเสนอข้อมูลเป็นกราฟแบบทันทีทันใด ไดนาโมมิเตอร์ที่สร้างขึ้นสามารถรับแรงได้สูงสุด 3 กิโลนิวตัน ผลจากการทดลองพบว่าสัญญาณสเตรนที่วัดได้มีความสัมพันธ์เป็นเชิงเส้นกับแรงเป็นอย่างดี

คำสำคัญ: ไดนาโมมิเตอร์, สเตรนเกจ

## 1. บทนำ

ไดนาโมมิเตอร์ (Dynamometer) เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อใช้วัด กำลัง แรง ทอร์กของสิ่งที่ต้องการวัด ยกตัวอย่างเช่น โหลดเซลล์ทรานสดิวเซอร์ (Load cell transducer) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนน้ำหนักของโหลดให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการทางกลศาสตร์และทางไฟฟ้ามาประยุกต์ร่วมกัน ถือว่าเป็นไดนาโมมิเตอร์อีกแบบหนึ่ง การออกแบบไดนาโมมิเตอร์สามารถออกแบบได้หลายแบบ แต่ที่นิยมใน

ปัจจุบันคือแบบใช้สเตรนเกจแบบความต้านทาน (Strain gage) กล่าวคือเมื่อมีน้ำหนักมากกระทำต่อโหลดเซลล์ จะทำให้เกิดการยืดหรือหดตัวขึ้นในเนื้อวัสดุ ตามลักษณะการกระทำของแรงดึงหรือแรงกด จากการยืดหรือการหดตัวของวัสดุนี้จะทำให้เกิดความเค้น (Stress) และความเครียด (Strain) ขึ้นในเนื้อวัสดุ ซึ่งเป็นไปตามกฎของฮุก(Hook's law) จากนั้นจะใช้สเตรนเกจที่ติดอยู่บนผิววัสดุทำหน้าที่เปลี่ยนความเครียดในวัสดุ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า

โดยอาศัยกฎของฮุก คุณสมบัติของสเตรนเกจแบบค่าความต้านทานและความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนำมาสร้างโหลดเซลล์แบบค่าความต้านทานที่มีความแม่นยำได้สูง น้ำหนักที่กดลงบนโหลดเซลล์ จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าซึ่งเมื่อผ่านการขยายและปรับแต่งสัญญาณแล้วจะสามารถแสดงผลออกมาเป็นค่าน้ำหนักได้โดยตรงและที่สำคัญข้อมูลที่อยู่ในรูปสัญญาณทางไฟฟ้ายังง่ายต่อการนำไปใช้ในขบวนการอื่นๆ เช่น การคำนวณ การบันทึก ตลอดจนการใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอื่น ก็เป็นไปได้ง่ายขึ้น

จากหลักการทำงานของโหลดเซลล์ดังกล่าว จะเห็นว่าจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่สำคัญคือ ชิ้นส่วนรับแรง (Sensing element) ส่วนแปลงปริมาณทางกลเป็นปริมาณทางไฟฟ้าโดยในที่นี้คือตัวสเตรนเกจแบบค่าความต้านทาน (Resistance strain gauge) และภาคปรับแต่งสัญญาณ (Signal conditioner)

<sup>1</sup> ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110  
โทร: 02-5493445, โทรสาร: 02-5493442, อีเมล: narit\_kocharit@hotmail.com

โดยการนำเอาหลักการทำงานของโหลดเซล มาประยุกต์ใช้ในการวัดค่าแรงตัดที่เกิดขึ้นใน กระบวนการตัดเฉือนโลหะของเครื่องมือกล ที่นับเป็น ปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมที่เป็น ข้อมูลสำคัญอันนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพ การเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงคุณภาพ และการใช้ เครื่องมือที่คุ้มค่า โดยการวิจัยนี้เน้นที่การออกแบบ โดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัดสำหรับในเครื่องจักรการผลิต ที่เป็นแรงตัดทั้ง 3 ทิศทาง

2. การออกแบบสร้างโดนาโมมิเตอร์

ในการออกแบบโดนาโมมิเตอร์ สิ่งที่ต้องนำ มาพิจารณาคือ ความไว ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ ความง่ายในการสอบเทียบ งบประมาณ และความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในการตัดเฉือน เช่นเดียวกันนี้ ขนาด รูปร่างและชนิดของวัสดุที่จะนำ มาสร้างก็มีผลต่อคุณสมบัติทางด้านโดนามิกที่เกิดขึ้น บนตัวโดนาโมมิเตอร์ด้วย เช่นเดียวกัน


ส่วนประกอบที่สำคัญของโดนาโมมิเตอร์คือ ส่วนที่เป็นส่วนยืดหยุ่น (Spring components) ที่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านความแข็งแรง และมีค่าความถี่ธรรมชาติสูง มีความต้านทานต่อการกัดกร่อน และมีการนำความร้อนที่ดี ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้มักใช้เป็นปัจจัย ในการเลือกพิจารณาวัสดุที่จะนำมาทำเป็นโครงสร้าง โดนาโมมิเตอร์สำหรับในโครงการนี้ ได้เลือกวัสดุทำ โครงสร้างส่วนยืดหยุ่นเป็น อะลูมิเนียมผสม 6061

การออกแบบโดนาโมมิเตอร์ จุดที่เกิดการ ยืดหรือหดตัวที่กำหนดให้เป็นจุดติดตั้งสเตรนเกจนั้น ค่าความเครียดที่เกิดขึ้น ต้องมีค่าไม่สูงเกินกว่าค่า ขอบเขตของตัวสเตรนเกจ (Gauge limit) ขั้นตอนใน การออกแบบต้องกำหนดขนาดของแรงที่ต้องการวัด จึง นำมาคำนวณขนาดของชิ้นส่วน ต้องควบคุมให้ ค่าความเครียดเกิดขึ้นได้ไม่เกินขอบเขตของสเตรนเกจ ที่จะใช้ มีข้อเสนอแนะว่าขอบเขตของสเตรนเกจที่ใช้ต้อง มีขนาดอย่างน้อย 1.5 เท่าของขนาดความเครียดที่ เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนรับแรง

โดยการเลือกรูปร่างและชนิดของวัสดุ ที่ใช้ ทำชิ้นส่วนรับแรงให้เหมาะสมจะได้ความสัมพันธ์ ระหว่างการเปลี่ยนแปลงขนาดกับความเครียดที่มากกระทำต่อ ชิ้นส่วนในลักษณะเชิงเส้น ซึ่งวัสดุชิ้นส่วนรับแรงควรมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียดเป็นเชิงเส้นในช่วงกว้าง
2. มีสเตรนฮีสเทอรีซิส (Strain hysteresis) ต่ำเมื่อรับโหลดซ้ำ ๆ กัน
3. เกิดครีป (Creep) น้อย เมื่อรับโหลดนาน ๆ คือมีการเปลี่ยนแปลงของความเครียดต่อเวลาต่ำในขณะรับความเค้นคงที่

โดนาโมมิเตอร์วัดแรงตัดนี้ จะถูกออกแบบ เป็นแบบชนิดวงแหวนแปดเหลี่ยม (Octagonal Ring) ใช้สเตรนเกจเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณปริมาณความเครียดที่เกิดขึ้นให้เป็นสัญญาณอนาลอกทางไฟฟ้า และสัญญาณที่ได้นี้จะถูกขยายและแปลงเป็นสัญญาณ ดิจิตอล โดยใช้ชุดต่อเชื่อมเซ็นเซอร์ KYOWA PCD-300A และซอฟต์แวร์ควบคุม PCD-300A ประมวลผล สัญญาณวัดออกมาให้อยู่ในรูปกราฟแรงตัดใน 3 ทิศทางที่สัมพันธ์กับแรงที่เกิดขึ้นจริงในกระบวนการ ผลิตนั้น ๆ

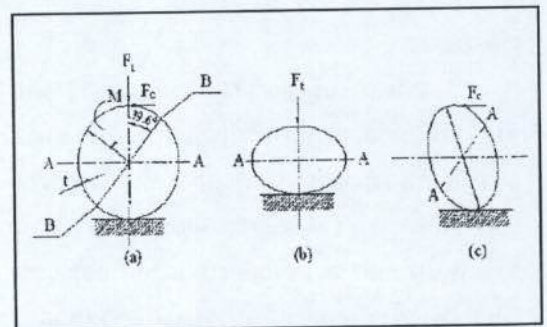

ภาพที่ 1 แสดงตำแหน่งการเกิดความเครียด บนวงแหวนวงกลม

ชิ้นส่วนรับรูปร่างแหวน (Proving ring type) ชิ้นส่วนรับแรงแบบวงแหวน ความสามารถในการรับน้ำหนัก

ขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา หรือ ความกว้างของวงแหวน เมื่อมีแรงกระทำต่อวงแหวน จะทำให้เกิดการยืดและหดตัว ของผิวด้านนอกและ ผิวด้านใน ความเครียดเกิดสูงสุด ณ ตำแหน่งทำมุม 90 องศากับแนวแรงที่มากกระทำกับชิ้นส่วนรับแรง พิจารณา กรณีที่วงแหวนความเครียดถูกแนวในแนวรัศมีกระทำ เพียงตัวเดียว การเปลี่ยนรูปที่เกิดขึ้นดังภาพที่ 3 ขนาด ของค่าความเครียดที่เกิดขึ้นสูงสุด ตามทฤษฎีอิลาสติก เกิดขึ้นที่ผิวทั้งด้านในและด้านนอกของวงแหวนที่จุด A มีค่าดังสมการ


$$\epsilon_A = \pm \frac{1.09 F_r \cdot r}{E \cdot b \cdot t^2}$$

ในขณะที่จุด B ที่อยู่ที่ตำแหน่ง 39.6° วัด จากแนวตั้ง ความเครียดจะมีค่าเป็นศูนย์

กรณีที่วงแหวนความเครียดถูกแรงในแนว เส้นสัมผัสกระทำเพียงตัวเดียว ขนาดของค่าความ เครียดที่เกิดขึ้นสูงสุด ตามทฤษฎีอิลาสติก เกิดขึ้นที่ผิว ทั้งด้านในและด้านนอกของวงแหวนที่จุด B มีค่า ดังสมการ


$$\epsilon_B = \pm \frac{2.18 F_t \cdot r}{E \cdot b \cdot t^2}$$

ในขณะที่จุด A จะมีความเครียดเป็นศูนย์

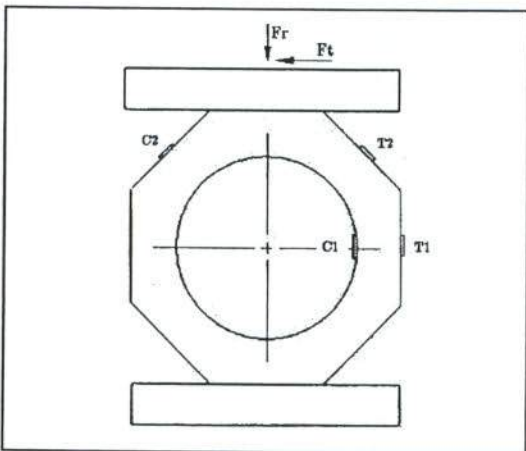

ภาพที่ 2 แสดงตำแหน่งการติดตั้งตรึงบนวงแหวน ความเครียดแปดเหลี่ยม

เพื่อให้การสร้างวงแหวนเป็นไปอย่างสะดวก และลดความผิดพลาดในการติดตั้งตัวสเตรนเกจ จึง ตัดแปลงวงแหวนความเครียดรูปวงกลมไปเป็น วงแหวนความเครียดรูปแปดเหลี่ยม ที่มีผิวด้านในของ วงแหวนมีลักษณะวงกลม ดังภาพที่ 3 ทำให้สามารถ ติดตั้งแผ่นยึดเพื่อยึดวงแหวนให้อยู่กับที่ได้อย่างสะดวก และยังสามารถติดตั้งตัวสเตรนเกจเพื่อวัดแรงแนวเส้น สัมผัสได้ การออกแบบให้ไดนาโมมิเตอร์วัดแรงได้ทั้ง 3 ทิศทาง คือแรงในแนวแกน \$x(F\_x)\$ แรงในแนวแกน \$y(F\_y)\$ และแรงในแนวแกน \$z(F\_z)\$ และสามารถจับ ยึดชิ้นงานที่ต้องการตัดเฉือน อีกทั้งสามารถติดตั้งเข้ากับฐานของเครื่องจักรกลได้ ไดนาโมมิเตอร์ประกอบด้วยแผ่นฐานด้านล่างที่ใช้ยึดติดกับฐานเครื่องจักรกล และแผ่นด้านบนที่ใช้ยึดชิ้นงานสำหรับตัดเฉือน โดยที่ จิตวางวงแหวนความเครียดแปดเหลี่ยมในทิศทางที่ สามารถวัดแรงได้ทั้ง 3 ทิศทาง โดยใช้วงแหวน 4 อัน วงแหวน A และ C วางเพื่อวัดความเครียดในแนวแกน x และวงแหวน B และ D วางเพื่อวัดความเครียดใน แนวแกน y ส่วนความเครียดในแนวแกน z จะใช้ วงแหวนความเครียดทั้ง 4 ตัววัด

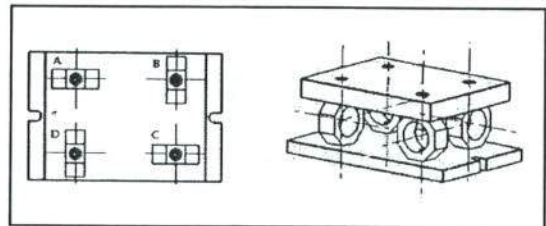


ภาพที่ 3 แสดงการวางตำแหน่งวงแหวนความเครียด


### 3. การสอบเทียบชุดไดนาโมมิเตอร์

เพื่อต้องการหาขนาดการยุบตัวอิลาสติกของ ส่วนวงแหวน และสัญญาณขาออกภายใต้ภาระสถิต ชุดไดนาโมมิเตอร์จึงถูกนำมาสอบเทียบแรงในทิศทาง \$F\_x\$, \$F\_y\$, และ \$F\_z\$ เพื่อหาความสัมพันธ์ของสัญญาณ ความเครียดของวงจร กับขนาดของแรงที่กระทำใน ทิศทางที่กล่าวมา ขนาดของแรงที่ใช้ในการสอบเทียบ สูงสุดที่ 1,000 นิวตัน เส้นโค้งการสอบเทียบในแต่ละ


ทิศทางตั้งแสดงในภาพ ในการทดสอบไดนาโมมิเตอร์ที่จัดสร้างขึ้นจะใช้ตุ้มน้ำหนักถ่วงทดสอบไดนาโมมิเตอร์ผ่านโหลดเซลล์ LTZ-5TA-J (Kyowa) ทำให้ได้ค่าแรงที่กระทำต่อไดนาโมมิเตอร์ในทิศทางที่ต้องการ การอ่านค่าสัญญาณสเตรนที่เกิดขึ้นจากแรงที่กระทำในแต่ละทิศทาง ใช้ชุดเก็บข้อมูล PCD-300A (Kyowa) การทดสอบนี้ทำได้โดยค่อยๆ การเพิ่มแรงกระทำต่อไดนาโมมิเตอร์ในการทดสอบแต่ละทิศทางจะทำซ้ำกัน 3 ครั้งแล้วนำค่าเฉลี่ยบันทึกเป็นข้อมูล และนำผลการทดสอบเขียนเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลตั้งกราฟ

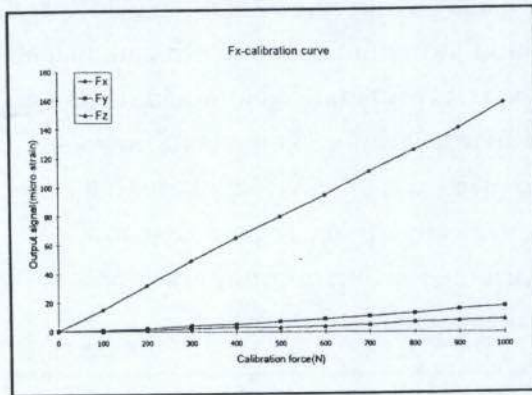

ภาพที่ 4 แสดงเส้นโค้งการสอบเทียบแรงในทิศทางแกน X

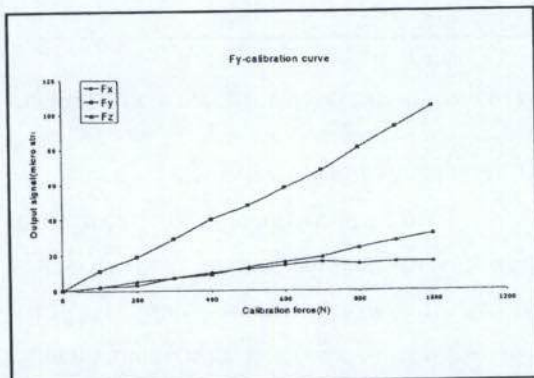


ภาพที่ 5 แสดงเส้นโค้งการสอบเทียบแรงในทิศทางแกน Y

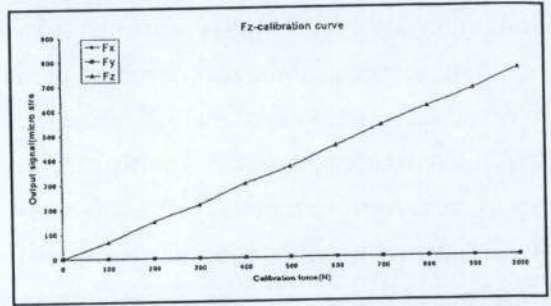


ภาพที่ 6 แสดงเส้นโค้งการสอบเทียบแรงในทิศทางแกน Z


เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสัญญาณแรงตัดที่เกิดจากการกัดวัสดุ กำหนดให้มีการทดลองโดยใช้มีดกัดตัดเตอร์ปลายตัดราบ (Flat end mill cutter) ชนิด 4 ร่องฟัน วัสดุมีดเป็นเหล็กโรบสูง (HSS) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. โดยกำหนดสภาวะในการกัดที่แตกต่างกัน

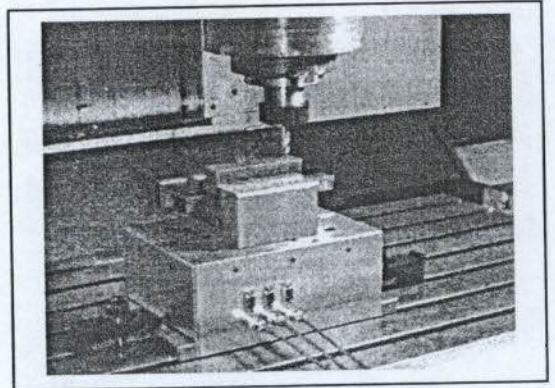

ภาพที่ 7 แสดงการทดลองวัดสัญญาณแรงตัด 3 ทิศทางจากการกัด

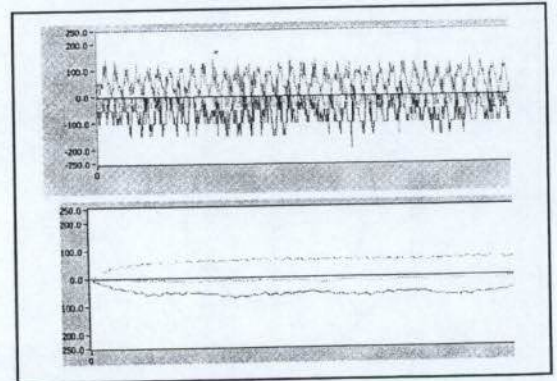

ภาพที่ 8 แสดงเส้นกราฟสัญญาณแรงตัด ความลึกตั้งตัด (d) = 2 mm, ความกว้างตั้งกัด (b) = 10 mm, ความเร็วรอบ (N) = 600 rpm, อัตราการกัด (fr) = 60 mm/min ก่อนและหลังกรองสัญญาณ

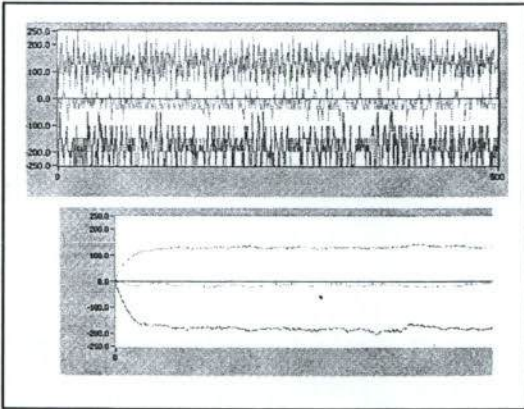

ภาพที่ 9 แสดงเส้นกราฟสัญญาณแรงตัด ความลึกตัด ( $d_c$ ) = 5 mm, ความกว้างตัด ( $b$ ) = 10 mm, ความเร็วรอบ ( $N$ ) = 600 rpm, อัตราการกัด ( $f_r$ ) = 60 mm/min ก่อนและหลังกรองสัญญาณ

#### 4. สรุปผลการทดสอบ

สำหรับไดนาโมมิเตอร์ที่ออกแบบมานี้ให้ผลเป็นที่น่าพอใจมีคุณสมบัติดังนี้คือ วัดแรงตัดในแต่ละทิศทางได้สูงสุด 3,000 นิวตัน สำหรับงานกัด สัญญาณแรงกัดสามารถจัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ต่อไปได้ ความสัมพันธ์ของแรงตัดกับสัญญาณสเตรนที่ได้มีความเป็นเชิงเส้นสูง และช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าเครื่องมือประเภทเดียวกันนี้ที่มีราคาสูงจากต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครื่องมือต่อไปคือ ควรจัดหาชุดประมวลผลข้อมูล (Data acquisition) สำหรับประมวลผลสัญญาณที่วัดได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น และควรมีการออกแบบขนาดของเครื่องมือให้มีความกะทัดรัด และค่าความไวของสัญญาณต่อกัน (Cross sensitivity) ต้องออกแบบให้มีค่าลดลงเพื่อผลของสัญญาณที่ถูกต้องยิ่งขึ้น และสมรรถนะของเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาควรที่จะมีการทดสอบหาคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เช่น คุณสมบัติด้านฮีสเทอรีซิส คุณสมบัติด้านการรับแรงซ้ำๆ คุณสมบัติด้านความไวต่ออุณหภูมิ คุณสมบัติด้านความไม่เป็นเชิงเส้น เป็นต้น และจากหลักการออกแบบไดนาโมมิเตอร์ในโครงการนี้สามารถนำไปสู่การประยุกต์ดัดแปลงใช้ในงานวัดการตัดเฉือนในเครื่องจักรกลชนิดอื่นๆได้ เช่น งานกลึง งานเจาะ งานเจียรระโน และยังสามารถนำไปเป็นเครื่องมือในงานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

#### 5. เอกสารอ้างอิง

- [1] Shaw MC. Metal Cutting Principles. Oxford: Clarendon Press; 1984.
- [2] Ito S, Sakai S, Ishikawa M. Bull. Jap. Soc. Precise. Engrs. 1980; 14-25.

